

Dodatkowe zawiadomienie dotyczące luki w zabezpieczeniach wykrytej w drukarkach CL4/6NX Plus

04/08/2025

SATO Europe

Podsumowanie

Oprócz wcześniej zidentyfikowanych luk w zabezpieczeniach (CWE-22, CWE-287 i CWE-863) potwierdzono dwie nowe luki — CWE-78 i CWE-434.

Wdrożono już odpowiednie środki zaradcze dotyczące tych nowo zidentyfikowanych problemów.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w sekcjach poniżej zatytułowanych [Rozwiązanie] lub [Obchodzenie problemu].

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego [tutaj](#).

Wykryto lukę w zabezpieczeniach drukarek CL4/6NX Plus.

04/08/2025

SATO Europe

Podsumowanie

W niektórych drukarkach etykiet SATO wykryto luki związane z nieprawidłową/niewłaściwą autoryzacją (CWE-863, CWE-287) oraz przechodzeniem ścieżek (CWE-22), które mogą prowadzić do nieautoryzowanych zmian ustawień i manipulacji plikami, potencjalnie wpływając na działanie drukarek.

Nie są znane żadne przypadki wykorzystania tych luk w zabezpieczeniach, a użytkownicy drukarek nie są narażeni na ryzyko manipulacji danymi lub ujawnienia informacji, o ile podejmują środki w celu ochrony swoich systemów przed nieautoryzowanym dostępem. Zalecamy jednak użytkownikom zastosowanie poniższego rozwiązania w swoich drukarkach w celu poprawy bezpieczeństwa.

Drukarki objęte

- CL4/6NX Plus
- CL4/6NX-J Plus (Japan model)

Rozwiązanie

Wprowadzamy nową aktualizację oprogramowania sprzętowego drukarki, aby usunąć luki w zabezpieczeniach. Aby uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego, [prosimy o kontakt](#) z najbliższym przedstawicielem firmy SATO lub

dystrybutorem, u którego zakupiono drukarkę. Prosimy o kontakt w celu umówienia się na spotkanie.

Obchodzenie problemu

Użytkownicy mogą obejść te luki, włączając zaporę sieciową drukarki i wyłączając funkcję WebConfig, jeśli z pewnych powodów technicznych nie można zainstalować aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Należy pamiętać, że to obejście jest tymczasowe i najlepiej byłoby usunąć luki za pomocą poprawki zabezpieczeń, gdy tylko sytuacja na to pozwoli.

- Aby zastosować rozwiązanie tymczasowe, wykonaj poniższe czynności. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Różne ustawienia produktu](#)” w naszej instrukcji obsługi online.

Włącz zaporę sieciową

Przejdź do menu ustawień drukarki i kliknij Interfejs > Sieć > Zaawansowane > Zapora sieciowa > Włącz.

Wyłącz WebConfig (funkcja umożliwiająca przeglądanie lub zmianę ustawień drukarki za pośrednictwem przeglądarki internetowej)

Przejdź do menu ustawień drukarki i kliknij Interfejs > Sieć > Zaawansowane > Zapora > Zezwalaj na usługi i porty > WebConfig > Wyłącz.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego [tutaj](#).

For questions and inquiries, please fill out our contact form [here](#).